



1946

GRT12SX

UNIDAD DE CORTE
TRIFÁSICA



MANUAL DE USO

Rasor® Elettromeccanica S.r.l. nació en Milano en 1946 gracias a dos socios, Spinelli y Ciminaghi. Desde más de sesenta años produce sistemas de corte automatizados, unidades de corte para aplicaciones textiles y dispositivos de corte eléctricos y neumáticos.

ES
2



Nacida como punto de referencia para el corte en el campo textil, los productos Rasor® son utilizados en otros sectores: químico, automovilístico, náutico, deportivo, decoración.

Rasor® se precia de la continuidad profesional de tres generaciones, gracias al importante soporte del socio fundador, a su pasión, dedicación y experiencia de setenta años.

Lo que caracteriza Rasor® es ver cada fase de la producción, del proyecto al producto embalado listo para su entrega, desarrollarse en el interior de la empresa, gracias a operadores crecidos profesionalmente en armonía con ésta y con sus socios fundadores, para asegurar la calidad, que desde el principio ha fundamentado la actividad de Rasor®.

Esta aptitud permite a la empresa trabajar todos los días para mejorar la calidad del producto, estudiar y desarrollar nuevos materiales y tecnologías.

AGRADECIMIENTOS

Estimado Cliente,

para empezar Le agradecemos por haber elegido un producto Rasor® Elettromeccanica S.r.l..

Desde hace muchos años Rasor® es un punto de referencia en el sector de los equipos para el corte en los sectores textil, de la confección, de la decoración, de la sastrería, de las instalaciones deportivas, químico, automovilístico, náutico y de los materiales aislantes. Desde siempre, su producción es sinónimo de fiabilidad, probada de la satisfacción de sus numerosos Clientes.

La Calidad Rasor® regula todas las actividades de la empresa, con el objeto de ofrecer al Cliente un servicio que responde completamente a sus expectativas y necesidades, en términos de calidad del producto, fiabilidad en las entregas y disponibilidad de stock de productos acabados.

Todas las partes de los dispositivos han sido proyectadas y producidas para asegurar prestaciones óptimas. Para mantener un nivel de calidad elevado y de fiabilidad en el tiempo de los productos Rasor®, les rogamos a nuestros Clientes que utilicen sólo repuestos originales y que contacten con la Casa Matriz para cualquier intervención de mantenimiento.



Este manual de uso es parte integrante de la unidad de corte GRT12SX y tiene que ser leído atentamente antes de su utilización, ya que proporciona importantes indicaciones relativas a la seguridad de su instalación, uso y mantenimiento. Por este motivo es necesario guardarlo cuidadosamente.



Antes de utilizar la unidad de corte GRT12SX, leer atentamente las normas generales de seguridad indicadas abajo.

- **EMBALAJE.**
Después de haber quitado el embalaje, verificar la integridad de la unidad de corte. En caso de duda, no utilizarla y contactar con un Centro de Asistencia Autorizado. No dejar los elementos del embalaje (bolsas de plástico, poliestireno expandido, cartón, etc.) al alcance de niños o discapacitados, pues podrían ser fuente de peligro.
- **EVITAR AMBIENTES PELIGROSOS.**
Evitar que los componentes de la unidad de corte GRT12SX entren en contacto con superficies húmedas o mojadas.
- **MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**
Al área de trabajo no tienen que acceder personas extrañas, sobre todo los niños.
- **CABLE DE ALIMENTACIÓN.**
Evitar que el cable de alimentación eléctrica entre en contacto con objetos calientes, superficies puntiagudas o con bordes cortantes. No tirar nunca el cable de alimentación de la máquina. Éste no debe nunca ser sustituido por el usuario si estuviera dañado. En caso de necesidad dirigirse a personal profesionalmente preparado.
- **MANTENER LIMPIO EL LUGAR DE TRABAJO**
El lugar de trabajo tiene que ser mantenido siempre limpio y bien iluminado; no tienen que estar presentes líquidos o residuos de aceite.
- **UTILIZAR SIEMPRE LA UNIDAD DE CORTE GRT12SX DE MANERA ADECUADA.**
Efectuar sólo los trabajos para los cuales la unidad de corte ha sido construida, no utilizarla para trabajos inadecuados.
- **RESPETAR EL USO.**
No cortar materiales demasiado espesos y siempre verificar la condición de la hoja.
- **EVITAR LAS PUESTAS EN MARCHA ACCIDENTALES.**
Antes de conectar la unidad de corte GRT12SX, cerciorarse de que todo haya sido instalado correctamente.
- **ROPA DE TRABAJO.**
No utilizar ropa ancha o accesorios que puedan enredarse en las partes en movimiento.
- **GAFAS Y GUANTES DE SEGURIDAD DE MALLA METÁLICA**
Utilizar siempre las gafas y los guantes de protección de malla metálica homologados por Rasor para las operaciones de uso y de mantenimiento (cumpliendo con la Norma UNE EN 388: 2004).
- **REPUESTOS**
Para el mantenimiento y la sustitución utilizar sólo repuestos originales. El mantenimiento de la hoja tiene que ser efectuado sólo por el personal técnico Rasor®.
- **INSTALACIÓN**
Cualquier instalación no conforme a lo especificado puede comprometer la seguridad del usuario e invalidar la garantía.

Carta de información

El instalador y el personal encargado del mantenimiento deben conocer a fondo el contenido del manual. Excluyendo las características de base del equipo descrito, la **Empresa Rasor® Elettromeccanica S.r.l** se reserva el derecho de modificar aquellos componentes, detalles y accesorios que considera puedan mejorar el equipo, tanto por exigencias de fabricación como comerciales, en cualquier momento y sin comprometerse a poner esta publicación al día enseguida.



CUIDADO



**TODOS LOS DERECHOS SON RESERVADOS SEGÚN LAS
INTERNATIONAL COPYRIGHT CONVENTIONS,**

Se prohíbe reproducir cualquier parte de este manual de cualquier forma sin el explícito
consenso escrito de Rasor® Elettromeccanica S.r.l..

El contenido del manual puede cambiar sin aviso previo.

La documentación contenida en este manual ha sido verificada y juntada con sumo
cuidado para que el texto resulte lo más completo y sencillo posible.

El contenido de esta publicación no puede ser interpretado como garantía alguna, ni
directa ni indirecta - incluso, en forma no limitativa, la garantía de aptitud para un intento
específico. El contenido de este manual no puede ser interpretado como modificación o
aclaración de cualquier contrato de compra.

Los equipos de la Empresa Rasor® Elettromeccanica S.r.l. no han sido proyectados para el
funcionamiento en ambientes con peligro de explosión y de elevado riesgo de incendios y no
pueden cortar materiales mojados o húmedos o trabajar en caso de lluvia. En caso de daños
o de un funcionamiento incorrecto, la unidad de corte GRT12SX no tiene que ser utilizada
hasta cuando el Servicio de Asistencia Técnica ha terminado la intervención de reparación.

Servicio Asistencia Técnica



Para informaciones contactar con
RASOR® ELETTRMECCANICAS S.r.l.
Via V. Caldesi, 6; 20161, MILANO (MI) - ITALY
Tel: +39.02.66221231; Fax: +39.02.66221293
e-mail: info@rasor-cutters.com
web: www.rasor-cutters.com

CUIDADO





El aspecto original de la unidad de corte nunca tiene que ser modificado. Al recibir la misma,
controlar que lo que ha sido entregado corresponda a lo que ha sido pedido.
En caso de falta de conformidad informar inmediatamente a Rasor®.
Además, controlar que durante el transporte no se hayan ocasionado daños.



2. TRANSPORTE Y EMBALAJE

La unidad de corte es entregada en una caja de cartón y lleva en su interior diferentes elementos opcionales. En la parte exterior de la caja están indicados el código del producto pedido y el número de serie (ver dibujo 1). En el interior de la caja se encuentran también los siguientes accesorios contenidos en una bolsa pequeña de plástico:

- 1) Hoja poligonal;
- 2) Llave mariposa para desmontar la tuerca de la hoja;
- 3) Punzón para desmontar la hoja.

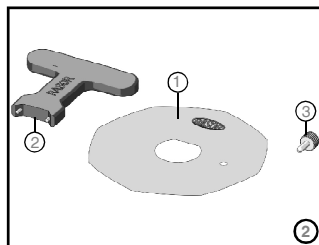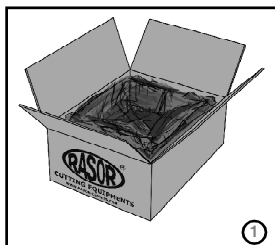


3. DATOS DE PLACA

La unidad de corte tiene en su parte anterior la placa de identificación del fabricante y de conformidad a la NORMA 2006/42/CE representada abajo.

Nunca quitar la placa, aun si hay que vender el equipo. Para cualquier comunicación con el fabricante, siempre indicar el número de serie indicado en la placa misma.

El cable de alimentación eléctrico de la unidad de corte lleva una targa con pictogramas que indican las advertencias de seguridad que tienen que ser respetadas cuidadosamente por todos los que utilizan el equipo. **En caso lo indicado antes no fuera respetado, la Empresa fabricante declina toda responsabilidad por eventuales daños o accidentes a personas y a cosas. En dicho caso, el operador es el único responsable hacia los órganos competentes.**

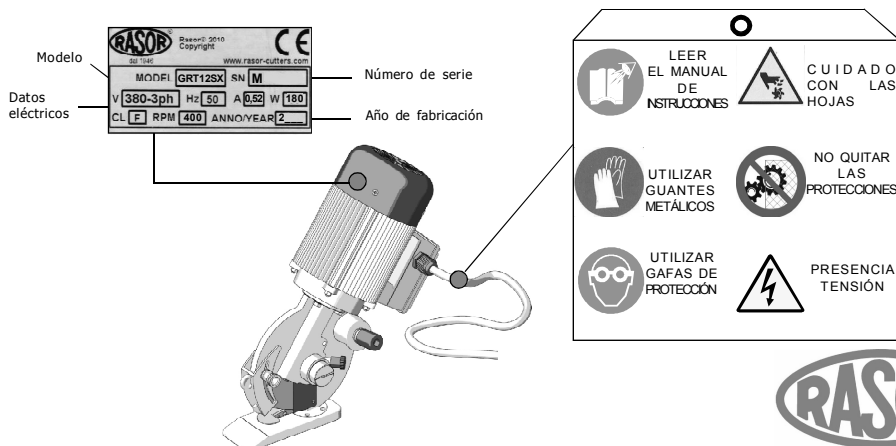

4. DESCRPCIÓN PRODUCTO


El equipo descrito en este manual es una unidad de corte modelo GRT12SX apta para ser montada en máquinas automáticas (ej. dispositivos tensores, corte electrónico, etc.) mediante agujeros especiales en el soporte motor.

La unidad GRT12SX permite operaciones de corte continuo y, mediante el montaje en serie, también el corte con alturas diferentes.

ES
6

Gracias al principio de corte de la hoja/contra-hoja siempre en contacto y la calidad superior del acero de la hoja entregada, la unidad GRT12SX garantiza la separación neta de los dos bordes de material cortado sin deshilachaduras. El motor trifásico, muy compacto y fiable, y las hojas de diámetro de 120 mm, garantizan cortes de espesor hasta 5 cm. Una de las peculiaridades de la unidad de corte GRT12SX es la posibilidad de poder afilar la hoja en cualquier momento, sin desmontarla, gracias a la presencia de un afilador montado en la cabeza de la unidad de corte. Después de dicha operación, se puede empezar de nuevo con las operaciones de corte. Un motor de alta potencia, perfectamente equilibrado y casi totalmente exento de mantenimiento, reduce al mínimo las vibraciones, haciendo la unidad de corte conforme a la Directiva Europea nº2002/44/CE sobre los riesgos derivados de las vibraciones mecánicas. Las partes mecánicas son de acero, bronce y aluminio de elevada resistencia y necesitan ser lubricadas después de muchas horas de trabajo.

Elementos del dispositivo			
1	Caja de derivación	7	Base de aluminio revestida de Teflon®
2	Tapa motor	8	Hoja poligonal
3	Pasacable	9	Dispositivo de bloqueo del filo de la hoja
4	Cuerpo motor	10	Engrasador
5	Botón de afilado	11	Contra-hoja de metal duro
6	Protección anterior móvil	12	Brida motor con agujeros de fijación

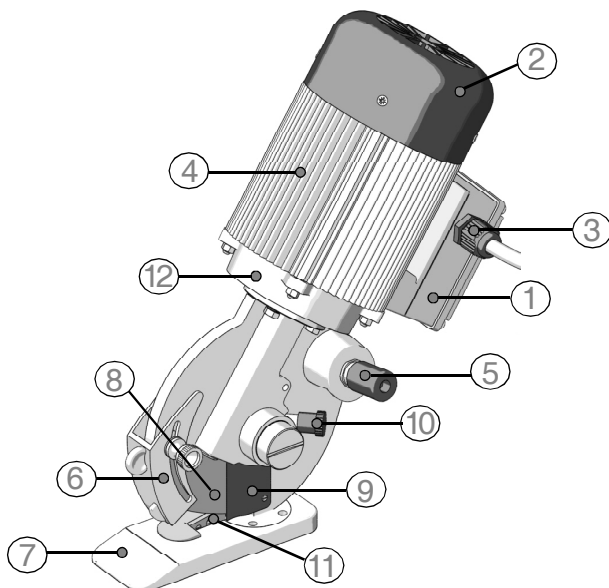

Características unidad de corte GRT12SX

Diámetro hoja	120 mm con contra-hoja de metal duro
Velocidad hoja	400 rev./min
Altura útil para el corte	50 mm aproximadamente
Potencia motor	Trifásico-Asíncrono, 180 W (IP65-CL F)
Absorción máx.	0,52 A
Peso (con cable de alimentación)	4590 g
Peso total (con embalaje)	5500 g
Largo cable eléctrico	1,5 mt
Luminosidad mínima para las operaciones de trabajo	LUX 200
Vibraciones al arranque	< 2,5 m/s ²
Temperatura de uso	0 ~ 55°C
Humedad de uso	10 ~ 95% sin condensado

Características hojas disponibles

12SHSS	Hoja de 8 lados Ø 120 mm, de Acero H.S.S.
12DHSS	Hoja de 12 lados Ø 120 mm, de Acero H.S.S.
12CSW	Hoja circular Ø 120 mm, de Acero Extra
12SHSSTN	Hoja de 8 lados Ø 120 mm, de Acero H.S.S. cubierta TIN
12DHSSTN	Hoja de 12 lados Ø 120 mm, de Acero H.S.S. cubierta TIN
12SMD	Hoja de 8 lados Ø 120 mm, de Metal duro integral
12SHSSTF	Hoja de 8 lados Ø 120 mm, de Acero H.S.S. cubierta de Teflon®

Los datos técnicos son indicativos y pueden variar sin aviso previo

6. RUIDO PRODUCIDO

El nivel de presión acústica máxima producida por la unidad de corte GRT12SX es aproximadamente 60 dB (A). La medición del ruido aéreo ha sido efectuada según la norma UNE EN ISO 11202. Los niveles de ruido producidos por el dispositivo a distancias diferentes de análisis (sin ningún sistema de filtración de las ondas sonoras) cambian pocos db (A).

NOTA

Les aconsejamos a los propietarios de la unidad de corte GRT12SX que cumplan con la ley local en materia de seguridad en el lugar de trabajo.

7. CAMPO DE APLICACIONES

La unidad de corte GRT12SX ha sido proyectada, construida y montada para el corte de tejidos y materiales de cualquier tipo, no metálicos, plásticos o de madera por medio de hojas rotativas poligonales.

El equipo no debe funcionar:

- en ambientes con atmósferas explosivas;
- en presencia de polvo fino o de gases corrosivos;
- sobre materiales mojados o húmedos;
- para cortar materiales plásticos, metálicos y de madera.

Se prohíbe el uso de la unidad de corte GRT12SX para usos diferentes de lo indicado arriba ya que esto constituye un peligro.

8. ADVERTENCIAS PARA EL USO

Para trabajar en condiciones de seguridad, recomendamos respetar las advertencias indicadas abajo:

- El trabajo se debe llevar a cabo cumpliendo con las normas de seguridad del país donde se vende el equipo.
- Se prohíbe PERENTORIAMENTE fumar durante las operaciones de instalación o arreglo de la unidad de corte.
- El Cliente se compromete a respetar y a hacer respetar a sus dependientes y a las personas que están bajo su responsabilidad, todas las normas de ley y los reglamentos vigentes acerca de la seguridad, prevención de los accidentes e higiene del trabajo.

El Cliente por lo tanto garantiza respetar con mucha atención todas las normas y los reglamentos vigentes, así como las disposiciones especiales en vigor en las instalaciones deportivas o públicas que el Cliente declara conocer gracias a informaciones previas.

- **La unidad de corte trabaja también sin protección de seguridad. Esta protección NUNCA tiene que ser quitada.**
- Siempre controlar la resistencia del material a cortar y el tipo de hoja que se está utilizando.
- El cliente deberá entregar a su personal los dispositivos de protección individual necesarios para trabajar y también los indicados por el constructor según los riesgos específicos de la instalación o del área donde el personal trabaja.
- Nunca efectuar regulaciones con la hoja en marcha o con el enchufe conectado.
- Siempre tener cuidado con la posición del cable eléctrico para evitar que la hoja pueda cortarlo o dañarlo.
- Es posible montar la unidad de corte GRT12SX en las máquinas O.E.M., pero su estructura original no debe ser modificada. En caso contrario, esta operación tiene que ser certificada por Rasor®.


9. CONEXIÓN ELÉCTRICA

En primer lugar asegurarse de que las líneas puedan alimentar correctamente la unidad de corte, cumpliendo con las normas de seguridad (para las características técnicas ver párrafo 5).

CUIDADO



Aconsejamos montar antes de la unidad de corte un dispositivo magnetotérmico "de seguridad" y verificar que el circuito de tierra sea eficaz. Antes de trabajar con los cables de alimentación quitar el enchufe de la red. Es oportuno controlar que las conexiones y las protecciones eléctricas cumplen con los valores de Fuerza Motriz y Datos de Identificación (tensión y corriente) pedidos por los circuitos eléctricos. El personal que efectúa trabajos eléctricos debe tener los requisitos necesarios previstos por la norma CEI 11-27/1. En el caso de trabajos bajo tensión, el empresario debe certificar la idoneidad del personal encargado después de haberlo adiestrado oportunamente. La unidad de corte GRT12SX se entrega con cable eléctrico ya conectado a la caja de derivación colocada al lado del motor. El usuario debe conectar la unidad de corte a la red eléctrica (el cable cumple con las normas CEI 20-22 III). Nunca efectuar uniones en el cable entregado. Si fuera necesario un cable más largo, sustituir el cable entregado. Para poder conectar el cable nuevo, abrir la tapa "A" aflojando los 4 tornillos de estrella "B" (ver figura 3). Conectar el cable de las fases a la caja de bornes. La sección mínima de los cables de conexión debe ser establecida por el operador encargado de la instalación. Utilizar cables y tomas de seguridad homologados IMQ. Verificar que la conexión sea correcta activando la unidad y

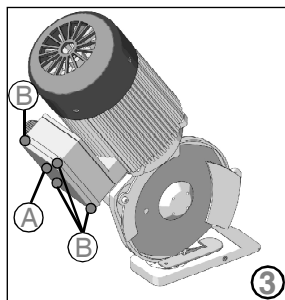

dal 1946

controlar el sentido de rotación. La unidad está provista de puesta a tierra (cable amarillo-verde). Eventuales conexiones defectuosas a tierra pueden crear condiciones de trabajo no seguro. RASOR® declina toda responsabilidad en caso de daños.

La alimentación eléctrica se entrega a la unidad por una línea protegida contra las sobretensiones mediante un interruptor automático (magnetotérmico) o fusibles retardados, dimensionados adecuadamente. La corriente de activación de las protecciones debe ser lo más baja posible considerando la absorción máxima de la unidad (ver los datos de placa).

CUIDADO



El usuario debe preparar un seccionador de corriente en la línea de alimentación para poder apagar la unidad en caso de necesidad.

10. RIESGOS RESIDUOS

No obstante la unidad de corte sea segura, los operadores no deben crear situaciones potencialmente peligrosas para su propia seguridad o la de los demás.

- ⊗ A final de de las operaciones de trabajo, el motor puede estar caliente.
- ⊗ Es posible poner en marcha la hoja aun cuando las protecciones están desmontadas.

11. INSTALACIÓN Y USO

Para la instalación y el uso de la unidad de corte hacer lo siguiente:

- 1) Fijar la unidad de corte sobre escuadras planas o angulares utilizando cuatro tornillos 5MA, introduciéndolos en los cuatro agujeros en el soporte inferior del motor (ver figuras 4 y 5).

NOTA

La unidad de corte puede ser instalada en cualquier posición/angulación: vertical, volcada, lateral. La base de aluminio no debe necesariamente tocar la superficie de la máquina.

- 2) Preparar el material a cortar;
- 3) Conectar la unidad de corte a la alimentación eléctrica;
- 4) Poner el material por encima de la base de corte;
- 5) Regular la protección móvil anterior según el espesor del material a cortar (ver figura 6);
- 6) Cortar.




NOTA

La unidad de corte GRT12SX puede funcionar permaneciendo fija (avance del material) o avanzando manteniendo el material firme. Es importante que el material a cortar esté tensado lo más posible, sin pliegues.

CUIDADO



Nunca utilizar los dos tornillos con tuerca que unen el motor a la parte de corte para fijar la unidad de corte GRT12SX. Esta operación puede provocar la rotura del eje motor. En dicho caso la garantía no será aplicable.

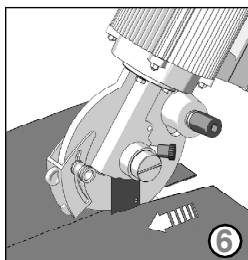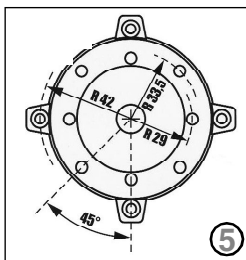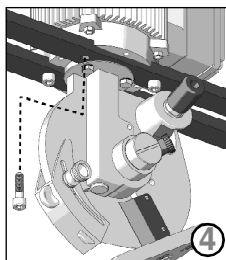


12. AFILADURA DE LA HOJA

Después de unas horas de trabajo continuado de la unidad de corte, o si la misma perdiera su capacidad de cortar, es necesario afilar la hoja.


Para efectuar dicha operación, arrancar la hoja y presionar el afilador "2" sobre la misma (presionando el pulsador "1", como indicado en la figura 7), durante 3-4 segundos.

Repetir la operación 2-3 veces.

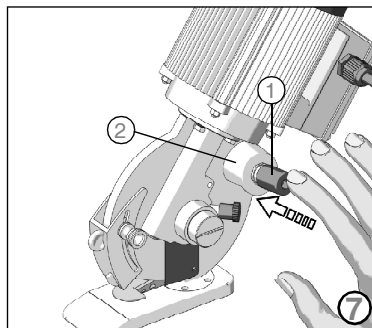

Si el proceso de afiladura no fuera eficaz, verificar el desgaste de la muela del grupo de lijado "3" (ver figura 8).


Si la muela "3" estuviera demasiado desgastada o sucia, sustituirla.

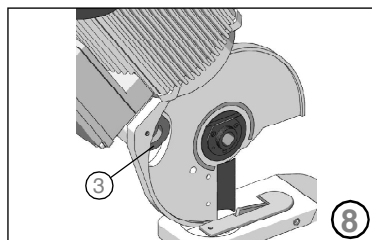

13. LUBRICACIÓN

Cada 3-4 horas de uso de la máquina es necesario efectuar la lubricación del par de engranajes. Para efectuar esta operación, quitar el tapón de protección "A" colocado en el soporte motor de la unidad de corte y llenarlo con grasa lubricante Rasor.

Atornillar nuevamente el tapón "A" pocos giros. Atornillar el tapón "A" unos giros cada 2-3 días de uso de la máquina (ver figura 9).

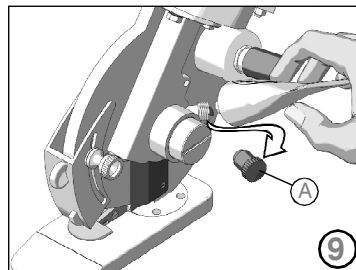

CUIDADO



Nunca la hoja debe estar sucia de grasa o de aceite.

14. SUSTITUCIÓN DE LA HOJA





Si la hoja ya no fuera capaz de cortar (también después de haber efectuado la afiladura muchas veces) es necesario sustituirla. Para efectuar esta operación, utilizar la llave mariposa "1" y el punzón de bloqueo de la hoja "3" (indicados en la figura 10).

Para la sustitución hacer lo siguiente:

- 1) Utilizar guantes de protección cumpliendo con la ley local en materia de seguridad en el lugar de trabajo;
- 2) Quitar la protección de seguridad anterior móvil "B" (ver figura 11) destornillando el perno "C" y extrayendo la arandela "D" como indicado en la figura 12.

Quitar la protección de seguridad fija posterior "A" (ver fig. 11) destornillando los dos tornillos de estrella "E" mediante un destornillador (no entregado por el fabricante), como indicado en la figura 13.

- 3) Introducir el punzón "3" (ver figura 10) en el agujero "F" (ver figura 13), para poder bloquear la hoja (el agujero en la hoja tiene que coincidir con el de la estructura).
- 4) Utilizar la llave mariposa "1" para destornillar la tuerca "G" y quitar la hoja "H" (ver figura 13).
- 5) Sustituir la hoja desgastada con una nueva "2", teniendo cuidado con centrar la hoja en el eje, en la posición correcta, y montarla de manera que el lado marcado Rasor sea visible para el operador.
- 6) Montar nuevamente el equipo y efectuar la afiladura.

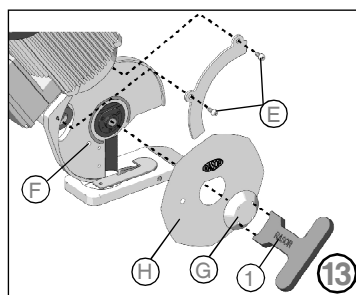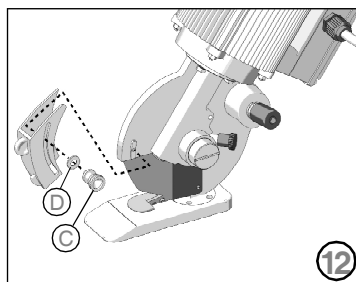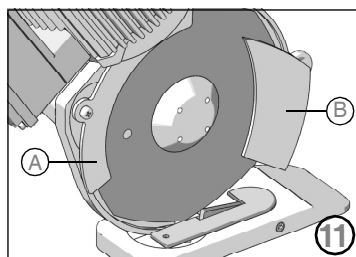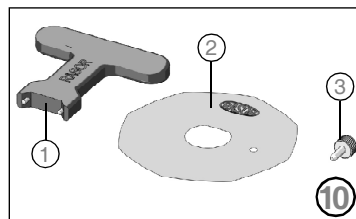

15. PROBLEMAS Y SOLUCIONES

✖ PROBLEMA

⇒ SOLUCIÓN

ES
12

El material no se corta o se bloquea entre la hoja y la contra-hoja

Verificar que la hoja y la contra-hoja estén en contacto
Verificar el tipo de material
Afilar la hoja
Verificar el espesor del material
Verificar la compatibilidad entre hoja y tejido
Verificar que el motor gire correctamente
Reducir la velocidad de avance
Verificar la integridad de la contra-hoja

La unidad de corte produce ruido

Efectuar la lubricación
Desmontar la hoja y quitar los residuos de material
Verificar el desgaste del par de engranajes

La unidad de corte se pone en marcha lentamente, funciona de manera intermitente o no arranca

Verificar las conexiones eléctricas en la unidad O.E.M.
Verificar las conexiones eléctricas
Controlar el cable de alimentación

16. ELENCO RICAMBI / ESPLOSO DI MONTAGGIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
12SHSS	HOJA 8-LADOS Ø 120 mm, ACERO H.S.S.	GRT12M28	ANILLO DE COMPENSACIÓN	SW121600	COJINETE MOTOR L12	SW127502	ARANDELA
GMT1200	MOTOR COMPLETO GRT12, 3-ph 380 V 50 Hz	GRT12M29	TUERCA DE BLOQUEO	SW124101	TORNILLO 3x10 MA F1J. RESGUARDO POSTERIOR	SW127600	TAPÓN DE CIERRE
GMT12480	MOTOR COMPLETO GRT12, 3-ph 480 V 60 Hz	GRT27	CABLE ALIMENTACIÓN IGNÍFUGO	SW12415	RESGUARDO PROTECCIÓN POSTERIOR IZQUIERDO	SW127801	SECTOR PLATAFORMA
GMT1260	MOTOR COMPLETO GRT12, 3-ph 380 V 60 Hz	GRT8615	DISTANCIADOR	SW12445	RESGUARDO PROTECCIÓN ANTERIOR IZQUIERDO	SW128600	GRUPO DE LIJADO Ø 30x10x6, GRANO MEDIO
GRT121300	ROTOR COMPLETO	GRT8616	TORNILLO SIN CABEZA F1J. VENTILADOR	SW12445CPL	UNIDAD PROTECCIÓN ANTERIOR IZQUIERDA	SW1286CPL	GRUPO DE LIJADO COMPLETO
GRT121801	TORNILLO SIN FIN serie > 2001	SW10765	MUELLE CON TORNILLO SIN CABEZA	SW12495	DISPOSITIVO DE BLOQUEO DE FILO DE LA HOJA IZQUIERDO	T 101801	CLAVIJA ELÁSTICA
GRT121801C	PAR ENGRANAJES COMPLETO serie PL > 2001	SW107900	TORNILLO F1J. SOPORTE CONTRA-HOJA	SW125501S	SOPORTE MOTOR IZQUIERDO COMPLETO	T 104700	COBERTURA ENGRASADOR
GRT126201	CORONA ENGRANAJE serie>2001	SW10805	SOPORTE CONTRA-HOJA IZQUIERDA	SW125600	FILTRO SUB-HOJA	T 104800	ENGRASADOR
GRT12M17	TORNILLO F1J. CUERPO MOTOR	SW10815	CONTRA-HOJA DE METAL DURO IZQUIERDA	SW126101	DISPOSITIVO DE GUÍA DE LA HOJA serie> 2001	T 105000	TORNILLO 2.6MA F1J. DISPOSITIVO DE BLOQUEO DEL FILO DE LA HOJA
GRT12M18	TAPA MOTOR	SW108200	TORNILLO F1J. CONTRA-HOJA	SW126102	CLAVIJA POSICIONADORA	T 105200	TORNILLO CON TUERCA F1J. SOPORTE MOTOR
GRT12M19	VENTILADOR MOTOR	SW108700	PERNO AFILADOR	SW126103	TORNILLOS 2,5MA F1J. CORONA	T 105300	ARANDELA
GRT12M21	TAPA MOTOR SUPERIOR	SW108800	MUELLE GRUPO DE LIJADO Ø 11 mm	SW126300	ABRAZADERA BLOQUEO HOJA	T 105400	COJINETE ANTIFRICCIÓN
GRT12M22	TORNILLO F1J. TAPA MOTOR	SW108900	CASQUILLO AFILADOR	SW127201	COJINETE R6 ENGRANAJES serie> 2001	T 107000	TORNILLO F1J. BASE/PLATAFORMA/SECTOR
GRT12M24	CUERPO MOTOR COMPLETO	SW109000	MUELLE GRUPO DE LIJADO Ø 6 mm	SW1274MS	BASE IZQUIERDA CON CHAFLÁN mm 130x50x10	T 107500	LLAVE MONTAJE/DESMTAJE HOJA
GRT12M25	TERMINAL DE CONEXIÓN COMPLETO	SW109100	COBERTURA AFILADOR CON COJINETE	SW1274MSP	BASE IZQUIERDA CON CHAFLÁN mm 130x50x10, COMPLETA	T 107600	PUNZÓN BLOQUEO HOJA
GRT12M26	BRIDA MOTOR INFERIOR	SW109200	TORNILLO F1J. COBERTURA AFILADOR	SW127500	DISPOSITIVO DE AJUSTE COJINETE ENGRANAJE	T 107900	GRASA LUBRICADORA
GRT12M27	COJINETE MOTOR SUPERIOR	SW109300	ARANDELA	SW127501	TORNILLO SIN CABEZA F1J. DISPOSITIVO DE AJUSTE	T 864500	TORNILLO F1J. RESGUARDO ANTERIOR
						T 864600	ARANDELA

GARANTÍA

La unidad de corte Rasor® Elettromeccanica S.r.l. tiene una garantía de 12 meses desde la fecha indicada en la última página de este manual, salvo diferentes acuerdos escritos.

La garantía cubre todos los defectos de los materiales y de fabricación, y permite la sustitución de los repuestos o la reparación de los componentes defectuosos sólo si efectuados por nosotros y en nuestro taller.

En caso de devolución para reparación en garantía, el cliente está obligado a enviar a Rasor® la máquina completa. No se admiten reparaciones con garantía de un componente separado de la máquina.

El material a reparar deberá ser enviado en PORTE PAGADO.

Una vez terminada la reparación, el equipo será enviado al Cliente en PORTE DEBIDO.

La garantía no incluye la intervención de nuestros técnicos en el lugar de instalación de la unidad de corte, ni su desmontaje.

Si fuera necesaria la presencia de uno de nuestros técnicos, el trabajo efectuado será facturado a los precios vigentes, más los gastos de traslado y de viaje.

La garantía no incluye:

- ☞ Daños causados por un uso o montaje incorrectos;
- ☞ Daños causados por agentes exteriores;
- ☞ Daños causados por negligencia o mantenimiento insuficiente;
- ☞ Las hojas y los productos sujetos a desgaste.

CADUCIDAD DE LA GARANTÍA:

- ☞ Si hay morosidad u otros incumplimientos de contrato;
- ☞ Si se efectúan reparaciones o cambios en nuestra unidad de corte sin nuestra autorización;
- ☞ Si el número de serie es adulterado o borrado;
- ☞ Si el daño es causado por un uso incorrecto, así como mal trato, golpes, caídas y otras causas extrañas al funcionamiento normal del equipo;
- ☞ Si el equipo resulta desmontado, desarreglado o reparado por personal no autorizado por Rasor® Elettromeccanica S.r.l.;
- ☞ Si la unidad de corte se utiliza para fines diferentes de los indicados en el presente manual.

Las reparaciones efectuadas en garantía no interrumpen la duración de la misma.

Para cualquier pleito el Foro de Competencia es el de Milano.

Les agradecemos anticipadamente la atención que pondrán en leer este manual y les rogamos que nos señalen eventuales sugerencias que consideran puedan hacerlo más completo.

RASOR ELETTROMECCANICA SRL

Via Vincenzo Caldesi 6

20161 Milan · Italy

ph. +39 02 66 22 12 31

fax +39 02 66 22 12 93

info@rasor-cutters.com

www.rasor-cutters.com

FOLLOW US:

